

Research paper

Assessing the Condition of Forest Roads in Neka and Behshahr Counties after Five Years of the Logging Ban

Majid Lotfalian¹ , Sara Mansouri², Yadollah Rasuli Akerdi³, Mehran Nasiri⁴,
Hasan Akbari⁵ and Vahid Rizvandi⁶

1- Professor, Department of Forest Sciences and Engineering, Sari University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Sari, Iran, (Corresponding author: mlotfalian@sanru.ac.ir)

2- Ph.D. Student, Department of Forest Sciences and Engineering, Sari University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Sari, Iran

3- Ph.D. Graduate in Forest Sciences and Engineering, Natural Resources Administration of Sari, Sari, Iran

4- Assistant Professor, Department of Forest Sciences and Engineering, Sari University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Sari, Iran

5- Associate Professor, Department of Forest Sciences and Engineering, Sari University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Sari, Iran

6- Expert, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari, Iran

Received: 09 May 2024

Revised: 28 August 2024

Accepted: 25 September 2024

Extended Abstract

Background: Forest roads serve as essential communication links to forested areas, playing a pivotal role in a wide range of forestry activities. These roads not only facilitate access to forest resources for exploitation, conservation, and restoration but also contribute significantly to non-productive sectors, such as tourism and recreation. In the absence of these roads, many forestry operations and forest management practices would be unfeasible. However, numerous forestry-related functions have been suspended due to the cessation of logging activities and inadequate funding. This disruption has resulted in a halt to the ongoing maintenance and repair of forest roads, which are critical for the continued functionality of these transportation networks, leading to considerable deterioration. In this context, understanding the extent, nature, and trends of damage to these roads is of paramount importance for effective management and maintenance. Especially in light of the implementation of the "Forest Breathing Law" and reduced monitoring of forest roads, this study aims to identify and analyze the damage sustained by forest roads during this period. The primary objective of this research is to pinpoint damaged areas along forest roads and precisely map their locations, providing vital information for the optimal management and rehabilitation of these infrastructure assets.

Methods: Due to the absence of prior data and concerns about the uneven distribution of road damage, this study initially employed a comprehensive 100% inventory and field survey approach to collect accurate and reliable information on all existing forest roads in the counties of Neka and Behshahr, covering a total length of 333.6 kilometers. During this phase, all road damages were recorded as point-specific observations, with each damage event fully documented in terms of its characteristics. To compare the results from the 100% inventory with a sampling-based method, the roads in both counties were divided into segments according to various factors, including topography, slope, accumulation points, and other relevant criteria. These segments were then subjected to random and systematic sampling. The length of each sampled section was determined to range between 100 and 200 m, depending on local conditions. A random number between zero and twenty was first generated to establish the starting point for the survey, and the survey began at a point on the road corresponding to this number. A linear transect perpendicular to the median axis of the road was then placed, with additional transects set at 20-meter intervals along the road's length. This methodology enabled a comprehensive assessment of the current road conditions, providing forest managers with reliable, statistically sound data to facilitate informed and evidence-based decision-making.

Results: The results of this study revealed a total of 1,030 instances of various forms of damage across the surveyed forest roads. These damages encompassed a diverse array of structural failures and infrastructural issues, each of which significantly compromised the functionality of the roads. Specifically, 106 instances of soil embankment failure were documented, typically resulting from the instability of soil on slopes and the inability to adequately stabilize embankment walls against natural forces, such as rainfall and ground movement. Additionally, 48 cases of embankment sliding were observed, where the displacement of soil materials caused structural damage to the road. Furthermore, 74 instances of road slippage were identified, particularly on sloped sections of the roads, posing considerable risks to vehicular traffic. In terms

of surface-related issues, 167 instances of speed-restricting potholes were recorded, primarily attributed to heavy traffic and inadequate maintenance of the road surface. Moreover, 280 cases of blocked roadside ditches were documented, resulting from the accumulation of sediments and organic matter in surface water drainage channels, thereby obstructing proper stormwater flow. Additionally, 116 instances of blocked cross-drainage culverts and 98 instances of damaged cross-drainage culverts were identified, typically caused by insufficient maintenance and repair of the water passage systems across the roads. Finally, 141 cases of road blockages due to fallen trees were observed, usually caused by the fall of trees from adjacent forested areas, which obstructed vehicular passage. In Behshahr County, the distribution of damages was as follows: 83 instances on primary roads, 61 on secondary roads, and 36 on tertiary roads. This distribution suggests that primary roads, which are the main transportation routes with higher traffic volumes, are more susceptible to damage. In contrast, the damage distribution differed in Neka County: 108 instances on primary roads, 469 on secondary roads, and 273 on tertiary roads. Notably, secondary roads in Neka exhibited the highest frequency of damage, likely due to their weaker substructures and lower traffic volumes than primary roads, which, although receiving less traffic, tend to suffer from structural weaknesses, rendering them more prone to damage.

Conclusion: In Behshahr, the majority of damage is concentrated on primary roads. These roads are more vulnerable to damage due to their greater length and higher traffic volumes. As key transportation routes, they bear significant pressure from daily traffic, resulting in various forms of deterioration, such as slippage and structural wear. Conversely, the most severe damage in Neka is observed on secondary roads. This is primarily due to the relatively consistent traffic flow on these roads, coupled with their weaker substructures than primary roads. Although secondary roads generally experience less traffic pressure, their less robust construction and substructure make them more prone to damage and failure. The results of this study indicate that the cessation of forest utilization and the prolonged lack of maintenance have led to significant deterioration in the condition of forest roads. Specifically, in the counties of Neka and Behshahr, the damage is more prevalent on secondary and tertiary roads, underscoring the need for targeted intervention and budget allocation for their repair and upkeep. These findings suggest that immediate action is necessary to restore and maintain forest roads in these areas to prevent further degradation and the loss of natural resource productivity. Furthermore, the implementation of rehabilitation programs and improvements to road infrastructure should be prioritized in forest management policies to not only improve road conditions but also facilitate the sustainable management of forest resources.

Keywords: Forest engineering, Forest road network, Forest management, Forestry, Mazandaran

How to Cite This Article: Lotfalian, M., Mansouri, S., Rasuli Akerdi, Y., Nasiri, M., Akbari, H., & Rizvandi, V. (2025). Assessing the Condition of Forest Roads in Neka and Behshahr Counties after Five Years of the Logging Ban. *J Watershed Manage Res*, 16(1), 157-171. DOI:10.61882 /jwmr. 2024.1259



مقاله پژوهشی

ارزیابی وضعیت جاده‌های جنگلی شهرستان‌های نکا و بهشهر از لحاظ میزان خسارت پس از پنج سال توقف بهره‌برداری

مجید لطفعلیان^۱، سارا منصوری^۲، یداله رسولی آکردی^۳، مهران نصیری^۴، حسن اکبری^۵ و وحید ریزوندی^۶

۱- استاد، گروه علوم و مهندسی جنگل، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران، (نویسنده مسوول: mlotfalian@sanru.ac.ir)

۲- دانشجوی دکتری، گروه علوم و مهندسی جنگل، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

۳- دانش‌آموخته دکتری علوم و مهندسی جنگل، اداره کل منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

۴- استادیار، گروه علوم و مهندسی جنگل، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

۵- دانشیار، گروه علوم و مهندسی جنگل، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

۶- کارشناس، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۳/۰۷/۰۴

تاریخ ویرایش: ۱۴۰۳/۰۶/۰۷
صفحه ۱۵۷ تا ۱۷۱

تاریخ دریافت: ۱۴۰۳/۰۲/۲۰

چکیده مبسوط

مقدمه و هدف: جاده‌های جنگلی به‌عنوان شاهراه‌های ارتباطی به جنگل‌ها نقش اساسی در فعالیت‌های مختلف جنگل‌داری دارند. این جاده‌ها علاوه بر فراهم کردن امکان دسترسی به منابع جنگلی برای بهره‌برداری، حفاظت و احیای جنگل‌ها، در بسیاری از زمینه‌های غیر تولیدی نیز اهمیت دارند، مانند گردشگری و تفریح. بدون وجود این جاده‌ها، بسیاری از فعالیت‌های جنگل‌داری و مدیریت جنگل‌ها غیرقابل تصور است. اما با توقف بهره‌برداری از جنگل‌ها و عدم تخصیص بودجه کافی، بسیاری از فعالیت‌های مرتبط با جنگل‌داری متوقف شده‌اند. این توقف باعث وقعه در عملیات تعمیر و نگهداری جاده‌های جنگلی، که به‌عنوان یک نیاز مداوم شناخته می‌شوند، گردیده است و خسارات قابل توجهی به این جاده‌ها وارد شده است. در این شرایط، سولاتی نظیر میزان و نوع آسیب‌ها، و روند تغییرات آسیب‌ها، اهمیت ویژه‌ای در مدیریت و نگهداری جاده‌ها دارند. به‌ویژه با اجرای قانون "تنفس جنگل" و کاهش بررسی‌های مربوط به جاده‌های جنگلی، این تحقیق به دنبال شناسایی و تحلیل آسیب‌های وارد شده به جاده‌های جنگلی در این دوره است. هدف اصلی این مطالعه، شناسایی مناطق آسیب‌دیده در جاده‌های جنگلی و مکان‌یابی دقیق آن‌ها به‌منظور ارائه اطلاعات لازم برای مدیریت بهینه این جاده‌ها است.

مواد و روش‌ها: با توجه به فقدان اطلاعات قبلی و نگرانی از توزیع نامتقارن خرابی‌ها در جاده‌ها، این تحقیق در مرحله اول با هدف دستیابی به اطلاعات دقیق و معتبر، از روش آماربرداری صددرصدی و پیمایش زمینی کلیه جاده‌های جنگلی موجود در شهرستان‌های نکا و بهشهر به طول ۳۳۳/۶ کیلومتر استفاده کرده است. در این مرحله، تمامی آسیب‌های موجود در جاده‌ها به‌طور نقطه‌ای ثبت و مشخصات هر آسیب به‌طور کامل مستند گردید. پس از آن، به‌منظور مقایسه روش نمونه‌برداری با آماربرداری صددرصدی، جاده‌های موجود در نکا و بهشهر با توجه به ویژگی‌های توپوگرافی، شیب، دیو و سایر عوامل مؤثر، به قطعاتی تقسیم شدند و نمونه‌برداری به‌صورت تصادفی و منظم انجام گرفت. طول هر قطعه برای آماربرداری بسته به ویژگی‌های منطقه بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ متر انتخاب شد. جهت انتخاب نقطه شروع برای پیمایش، ابتدا یک عدد تصادفی بین صفر تا ۲۰ انتخاب گردید، سپس به اندازه این عدد تصادفی، روی جاده حرکت شد و نقطه آغاز آماربرداری تعیین شد. در نهایت، یک ترانسکت خطی عمود بر محور میانه جاده در نظر گرفته شد و ترانسکت‌های بعدی با فاصله ۲۰ متر از یکدیگر در طول جاده پیاده‌سازی گردیدند. این روش امکان ارزیابی وضعیت موجود جاده‌ها را فراهم ساخت که به مدیران جنگل‌ها در اتخاذ تصمیمات بهتر و مبتنی بر آمار دقیق کمک خواهد کرد.

یافته‌ها: بر اساس نتایج به‌دست آمده از این تحقیق، در طول مسیرهای پیمایش شده مجموعاً ۱۰۳۰ مورد آسیب مختلف در جاده‌های جنگلی ثبت گردید. این آسیب‌ها شامل طیف وسیعی از خرابی‌ها و مشکلات زیرساختی بودند که هر کدام تأثیرات قابل توجهی بر عملکرد جاده‌ها دارند. به‌طور خاص، ۱۰۶ مورد ریزش دیواره خاک‌برداری مشاهده شد که این مشکل معمولاً به‌دلیل عدم پایداری خاک در شیب‌ها و ناتوانی در تثبیت دیواره‌ها در برابر فشارهای طبیعی مانند بارش باران و حرکت زمین ایجاد می‌شود. همچنین، ۴۸ مورد رانش دیواره خاکریزی ثبت گردید که در این حالت، جابه‌جایی مواد خاکی موجب آسیب به ساختار جاده می‌شود. علاوه بر این، ۷۴ مورد لغزش جاده‌ای شناسایی شد که این نوع آسیب‌ها معمولاً در بخش‌های شیب‌دار جاده‌ها رخ می‌دهند و می‌توانند منجر به بروز خطرات جدی برای عبور و مرور وسایل نقلیه شوند. در خصوص مشکلات سطحی، ۱۶۷ مورد چاله‌های محدودکننده سرعت ثبت گردید که این مشکلات به‌طور عمده به‌دلیل تردد زیاد وسایل نقلیه و نداشتن اقدامات لازم در ترمیم سطح جاده‌ها به‌وجود آمده‌اند. همچنین، ۲۸۰ مورد گرفتگی جوی‌های کناری مشاهده شد که این آسیب‌ها به‌دلیل انباشت رسوبات و مواد آلی در مجاری آب‌های سطحی جاده‌ها ایجاد شده، مانع از هدایت صحیح آب باران می‌شوند. ۱۱۶ مورد گرفتگی آبروی عرضی و ۹۸ مورد تخریب آبروی عرضی نیز گزارش شد که این مشکلات معمولاً به‌دلیل عدم نگهداری و تعمیرات مناسب در مسیرهای عبور آب از عرض جاده‌ها بروز می‌کنند. در نهایت، ۱۴۱ مورد سد عبور توسط درختان ثبت گردید که معمولاً در اثر افتادن درختان جنگلی در کنار جاده‌ها به‌وجود می‌آید و می‌تواند مانع از عبور وسایل نقلیه شود. در شهرستان بهشهر، توزیع خسارات به‌صورت زیر بود: ۸۳ مورد در جاده‌های درجه یک، ۶۱ مورد در جاده‌های درجه دو و ۳۶ مورد در جاده‌های درجه سه گزارش شدند. این توزیع نشان می‌دهد که جاده‌های درجه یک که به‌عنوان جاده‌های اصلی و پرت تردد شناخته می‌شوند، بیشتر در معرض آسیب قرار دارند. در شهرستان نکا نیز خسارت‌ها به‌طور متفاوتی توزیع شده بودند، به‌طوری که ۱۰۸ مورد در جاده‌های درجه یک، ۴۶۹ مورد در جاده‌های درجه دو و ۲۷۳ مورد در جاده‌های درجه سه ثبت گردیدند. در نکا، جاده‌های درجه دو بیشترین آسیب‌ها را متحمل شده‌اند که احتمالاً به‌دلیل ضعف در زیرسازی و فشار کمتر از لحاظ تردد نسبت به جاده‌های درجه یک، اما بیشتر در معرض آسیب قرار گرفته‌اند.

نتیجه‌گیری: در بهشهر، بیشترین آسیب‌ها به جاده‌های درجه یک مربوط می‌شود. این جاده‌ها به‌دلیل طول بیشتر و تردد بالاتر وسایل نقلیه در معرض آسیب بیشتری قرار گرفته‌اند. جاده‌های درجه یک به‌عنوان مسیرهای اصلی، با فشار بیشتری از تردد روزانه مواجه‌اند که منجر به خرابی‌های متعدد مانند لغزش‌ها و فرسودگی‌های ساختاری می‌شود. در نکا، بیشترین آسیب‌ها به جاده‌های درجه دو وارد شده است. علت این امر به‌طور عمده تردد نسبتاً همگن وسایل نقلیه در این جاده‌ها و ضعف در زیرسازی جاده‌ها نسبت به جاده‌های درجه یک است. جاده‌های درجه دو معمولاً تحت فشار کمتری از لحاظ تردد قرار دارند، اما به دلیل ضعف در زیرسازی و ساختار ضعیف‌تر نسبت به جاده‌های درجه یک، بیشتر در معرض خرابی‌ها و آسیب‌ها هستند. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که توقف بهره‌برداری از جنگل‌ها و عدم اجرای عملیات تعمیر و نگهداری به مدت طولانی باعث ایجاد نواقص زیادی در وضعیت جاده‌های جنگلی شده‌است. به‌ویژه در شهرستان‌های نکا و بهشهر، آسیب‌ها بیشتر در جاده‌های درجه دو و سه مشاهده می‌شوند که نیاز به توجه ویژه و تخصیص بودجه برای تعمیر و نگهداری این جاده‌ها را ضروری می‌سازد. بر اساس یافته‌های این تحقیق، اقدامات فوری برای ترمیم و نگهداری جاده‌های جنگلی در این مناطق باید در اولویت قرار گیرند تا از تشدید خرابی‌ها و کاهش بهره‌وری منابع طبیعی جلوگیری شود. علاوه بر این، اجرای برنامه‌های بازسازی و بهبود زیرساخت‌های جاده‌ها باید به‌عنوان یک اولویت در مدیریت جنگل‌ها در نظر گرفته شود تا نه تنها وضعیت جاده‌ها بهبود یابد، بلکه استفاده بهینه از منابع جنگلی نیز ممکن گردد.

واژه‌های کلیدی: جنگل‌داری، شبکه جاده‌های جنگل، مازندران، مدیریت جنگل، مهندسی جنگل

مقدمه

جاده‌های جنگلی به منزله‌ی دروازه‌های ورود به جنگل جهت هرگونه اقدام و پایه اصلی انجام عملیات حفاظت، احیا و بهره‌برداری از منابع طبیعی هستند که بدون وجود آن‌ها جنگل‌داری و مدیریت جنگل غیر قابل تصور است (Lotfalian & Parsakhoo, 2012). جاده‌های جنگلی نه تنها امکان استفاده از ظرفیت تولیدی جنگل‌ها را فراهم می‌کنند، بلکه تأثیر قابل توجهی بر عملکردهای غیر تولیدی از جمله گردشگری و تفریح دارند (Grajewski, 2022). لذا باید در جاده‌های جنگلی به منظور سرویس‌دهی مناسب و اطمینان از قابل استفاده بودن آن‌ها استانداردهای لازم اعمال شود. نظر به اهمیت جنگل‌های شمال از نظر محیط زیستی، ذخیره‌گاه ژنتیکی، تنوع زیستی موضوع جاده‌سازی به دلیل اهمیت آن در افزایش نقش خدماتی، حفاظتی و اجتماعی افزایش یافته‌است (Sarikhani & Majnounian, 2011). لذا در مدیریت جنگل وجود یک شبکه مناسب جاده لازم است و اساسی‌ترین رکن جنگل‌داری علمی محسوب می‌شود. از آنجا که جاده‌های جنگلی از زیرساخت‌های مدیریت مناطق جنگلی به‌شمار می‌آیند و از طرف دیگر ناهمگنی جنگل و حجم زیاد اطلاعات نیاز مبرم واحدهای مدیریتی را به جمع‌آوری اطلاعات و نگهداری اطلاعات بخش‌های مختلف طرح‌های جنگل‌داری نشان می‌دهد، لذا تضمین عملکرد پایدار شبکه جاده جنگلی و حفظ سرمایه اولیه‌ای که صرف ساخت جاده جنگلی شده است، نیاز به نظارت و پایش منظم شبکه جاده‌های جنگلی دارد (Talebi et al., 2015; Sarie et al., 2017). از آنجا که جاده‌های جنگلی در محیط طبیعی و تحت تأثیر شرایط گوناگون اقلیمی (باران‌های شدید و برف‌های سنگین) قرار دارند احتمال تخریب آن‌ها بسیار بالا است. بنا بر این، مدیر جنگل برای اینکه شبکه جاده جنگلی عملکرد پایدار داشته باشد و بتواند سرمایه اولیه‌ای که صرف ساخت جاده جنگلی کرده‌است را حفظ کند، باید به امر نظارت و نگهداری منظم جاده‌های جنگلی توجه ویژه‌ای داشته باشد (Majnounian et al., 2010). هدف از نگهداری جاده‌های جنگلی، حفظ ساختار آن‌ها، اطمینان از عبور ایمن، حفظ کارایی ماشین‌آلات حمل‌کننده چوب و جلوگیری از کاهش کیفیت آب‌ها است که ممکن است تحت تأثیر جاده‌سازی در جنگل قرار بگیرند (Demir, 2012). خرابی کل جاده با افزایش اندازه دانه‌بندی مصالح و افزایش طول تانژانت نسبت مستقیم دارد. به همین سبب باید در موقع عملیات جاده‌سازی نوع مصالح با دقت بیش‌تری انتخاب شود و در طراحی جاده لحاظ گردد (Safaei et al., 2023). عملیات تعمیر و نگهداری جاده چنانچه در موعد لازم انجام شده باشد و گزینه مناسب برای روش این کار انتخاب شده باشد، علاوه بر آن که تخریب جاده را به تأخیر می‌اندازد، به دلیل افزایش کیفیت سطح جاده، موجب کاهش هزینه‌های عملکردی وسایل نقلیه و باز بودن مداوم جاده می‌شود (Grigolato et al., 2013). بی‌توجهی به تعمیر و

نگهداری به موقع جاده باعث افزایش هزینه‌های مرتبط با تعمیرات ماشین‌آلات، کاهش سرعت آن‌ها، کاهش ایمنی و افزایش تولید رسوب می‌شود (Morgan & Nearing, 2011). رویکرد اخیر سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور مبنی بر توقف طرح‌های جنگل‌داری، ممنوعیت بهره‌برداری تجاری از جنگل‌ها و نیز عدم تخصیص بودجه‌های بیرون از سازمان برای انواع مخارج حفاظت و تأسیسات برجای‌مانده موجب شده است که تعمیر و نگهداری جاده‌های جنگلی به چالشی بزرگ برای شرکت‌های مسئول تبدیل شود (Ghajar et al., 2019). با گذشت پنج سال از سیاست توقف بهره‌برداری از جنگل، عملاً هیچ‌گونه بودجه‌ای به منظور تعمیر و نگهداری از جاده‌های جنگلی وجود نداشته است. از آنجا که موضوع تعمیر و نگهداری جاده‌های جنگلی امری سالانه و گاه با دوره‌هایی کوتاه‌تر است، عدم تخصیص بودجه‌ی لازم و رها شدن جاده‌ها باعث گردیده است که متأسفانه آسیب‌های فراوانی به جاده‌های جنگلی وارد آید. برای نظارت و نگهداری جاده‌های جنگلی باید دو عامل را مورد توجه قرار داد. ابتدا طراحی مناسب شبکه جاده‌ی جنگلی و در نظر گرفتن پیش‌بینی‌ها جهت عملکرد پایدار جاده‌های جنگلی و دوم ساخت جاده‌های جنگلی مطابق با استانداردهای موجود که عاملی مهم جهت نظارت و نگهداری بهینه‌ی جاده‌های جنگلی است (Majnounian et al., 2010; Talebi et al., 2017).

توجه به این نکته که هزینه‌ی تعمیر و بازسازی جاده‌ها در صورت اجرای عملیات نگهداری پیشگیرانه تا یک سوم کاهش می‌یابد، مدیران را به سمت ایجاد یک سیستم کارا و جامع برنامه‌ریزی نگهداری و تعمیرات جاده‌ها مبتنی بر اصول فنی و اقتصادی سوق می‌دهد (Fakhri et al., 2016) در کشور ما همانند بیشتر کشورهای در حال توسعه، دورنمایی برای برنامه‌ریزی دقیق جاده‌ها با هدف افزایش کیفیت آن‌ها با کمترین هزینه و با تکیه بر اطلاعات فنی مرتبط به بحث نگهداری و تعمیرات وجود ندارد (Goudarzi & Najafi, 2017).

براساس آمار موجود تا سال ۱۳۹۴ در عرصه‌های دارای طرح جنگل‌داری (شمال کشور)، حدود ۱۰ هزار کیلومتر جاده‌ی جنگلی با درجات مختلف احداث و بهره‌برداری شده‌است (Heidari et al., 2017). در سال‌های بعد از آن، اگرچه ساخت جاده‌های جنگلی متوقف شده‌است همچنان نگهداری جاده مورد توجه است. برآورد می‌شود که این جاده‌ها حجم عظیمی از سرمایه‌ی ملی (حدود ۸۰۰۰ میلیارد ریال) را شامل می‌شوند که به واسطه‌ی ترافیک، عوامل محیطی، مشخصات هندسی دچار زوال می‌شوند (Heidari et al., 2017). از طرفی، هزینه‌ی تعمیر و نگهداری جاده‌های موجود سالانه، مبلغ قابل توجهی از هزینه‌ی ساخت جاده را شامل می‌شود و با توجه به رقم چشم‌گیر باید به‌طور جدی به آن توجه شود (Safari, 2010). اگر عملیات تعمیر و نگهداری به موقع انجام نگیرند ممکن است به بازسازی^۱ (ترمیم و ساخت دوباره) گسترده‌ای

^۱ - به‌سازی، تعمیر و نگهداری در راه‌سازی مفاهیم مهمی هستند که در زمینه حفظ و بهبود عملکرد جاده‌ها و سازه‌های راه‌سازی به کار می‌روند. این مفاهیم عبارتند از: ۱. به‌سازی (Rehabilitation): به‌سازی به فرایندی اطلاق می‌شود که منجر به بازسازی، بهبود و ارتقاء عملکرد و وضعیت فنی تکنیکی یک جاده یا سازه راه‌سازی می‌شود. این فرایند شامل تعویض لایه‌های فرسایش‌یافته، تغییر تراکم خاک و انجام تعمیرات عمیق‌تر در سازه‌ها می‌شود. ۲. تعمیر (Repair): تعمیر به اصلاحات جزئی در جاده‌ها یا سازه‌های راه‌سازی اشاره دارد. این فرایند برای برطرف کردن خرابی‌های کوچک مانند پارگی‌های سطحی، ترک‌ها و چاله‌ها انجام می‌شود. ۳. نگهداری (Maintenance): نگهداری فعالیت‌های دوره‌ای و پیشگیرانه است که به منظور حفظ و سلامت جاده‌ها و سازه‌های راه‌سازی انجام می‌شود. این شامل فعالیت‌هایی مانند پاک‌سازی، رفع آلودگی‌ها، بازرسی‌های دوره‌ای و تعویض لوازم زاید می‌شود (Washburn & Mannering, 2019).

مواد و روش ها منطقه مورد مطالعه

این بررسی در جاده های جنگلی منطقه نکا و بهشهر به منظور شناسایی و بررسی وضعیت خسارت این جاده ها انجام شد. براساس اطلاعات موجود در کتابچه های طرح های جنگل داری، طول شبکه جاده های جنگلی بالغ بر ۷۰۱ کیلومتر است و متوسط بارندگی سالانه منطقه بین ۵۷۷ تا ۶۷۶ میلی متر و متوسط درجه حرارت سالانه بین ۱۶ تا ۱۷ درجه سانتی گراد هستند. اطلاعات اولیه مناطق مورد مطالعه در جدول یک به صورت خلاصه آورده شده است. اقلیم منطقه، معتدل مرطوب تا خیلی مرطوب است. شبکه جاده های موجود چندمنظوره است.

نیاز باشد که اغلب هزینه ی آن بیشتر از تعمیر و نگهداری ساده های است که زودتر باید انجام گیرد (Fakhri et al., 2016). یکی از مولفه های مدیریت صحیح، در اختیار داشتن اطلاعات از شرایط موجود است. بنا بر این، نخستین گام مهم در مدیریت جاده های جنگلی برای خدمات رسانی بهتر جاده ها، اجرای یک آماربرداری دقیق است. موضوعی که امروزه مورد نیاز مدیران و تصمیم گیران است، این است که وضعیت جاده های جنگلی چگونه است؟ اگرچه گزارش هایی به شکل شفاهی وجود دارند و یا بازدیدهایی از بعضی مناطق صورت گرفته است اما این ها مبنای محکمی برای قضاوت یا اعمال مدیریت نیستند. طرح پژوهشی حاضر با آماربرداری صددرصد از شبکه جاده های جنگلی در شهرستان های نکا و بهشهر، این وضعیت را مورد سنجش قرار داده است.

جدول ۱- اطلاعات عمومی مناطق مورد مطالعه


Table 1. General information of the studied region

منطقه Region	طول جغرافیایی Longitude	عرض جغرافیایی Latitude	ارتفاع از سطح دریا Altitude (m a.s.l.)	متوسط بارندگی سالانه Mean annual precipitation (mm)	متوسط دمای سالانه Mean annual temperature (°C)	مساحت Area (ha)
نکا Neka	53°13'E 54°03'E	36°18'N 36°50'N	50	676	17	82162
بهشهر Behshahr	53°19'E 53°37'E	36°37'N 36°51'N	20	577	16	6120.6

جدول ۲- مشخصات جاده های مناطق مورد بررسی

Table 2. General information of the studied region

منطقه Region	جاده درجه ۱ Main access road	جاده درجه ۲ Main road	جاده درجه ۳ Secondary road	مجموع جاده ها Total Roads (Km)
نکا Neka	36.9	148.7	88.8	274.4
بهشهر Behshahr	27	22.9	27	59.2

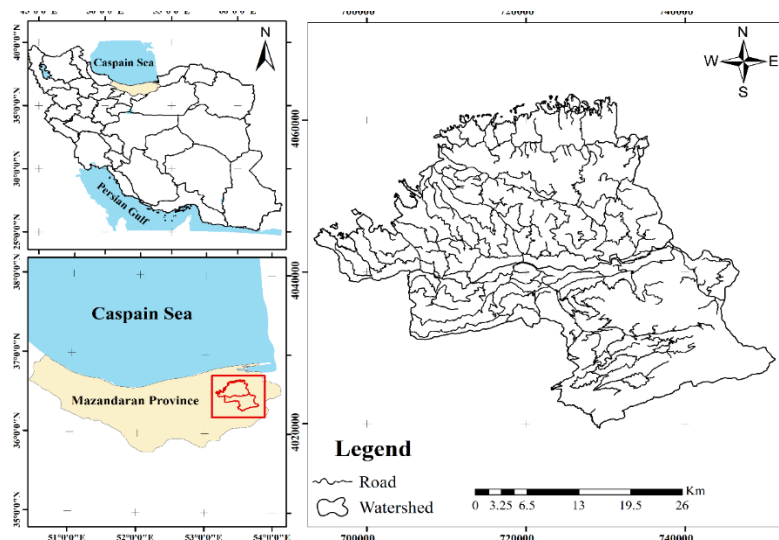

شکل ۱- نقشه منطقه مورد مطالعه ایران، استان مازندران، حوزه یک و دو شهرستان های نکا و بهشهر
Figure 1. The map of the study area - Iran, Mazandaran Province, Neka and Behshahr cities

روش انجام مطالعه

و مشخصات هر آسیب به طور کامل یادداشت شد. سپس، به منظور مقایسه روش نمونه برداری با آماربرداری صددرصد، جاده های حوزه نکا و بهشهر با توجه به وضعیت توپوگرافی، شیب، دیو و سایر عوامل قطعه بندی و به صورت منظم تصادفی نمونه برداری شدند که طول قطعه ها نیز با توجه به مشخصات منطقه بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ متر آماربرداری شد. برای انتخاب نقطه شروع، ابتدا یک عدد تصادفی بین صفر تا ۲۰ انتخاب شد و به

با توجه به نداشتن اطلاعات قبلی و نگرانی از توزیع نامتقارن خرابی در جاده ها، میزان خسارت در این تحقیق در مرحله اول به صورت غیر سیستماتیک برای کسب اطلاعات دقیق و موثق از آماربرداری صددرصد و توسط پیمایش زمینی کلیه جاده های جنگلی موجود در شهرستان های نکا و بهشهر انجام شد و تمام آسیب های موجود در جاده ها به صورت نقطه ای ثبت

جلوگیری نمود) و آسیب قابل پیشگیری (توسط اقدامات احتیاطی و پیشگیری مناسب می‌توان از وقوع این نوع آسیب‌ها جلوگیری کرد) ثبت گردید.

برداشت نقاط آسیب دیده

عملیات میدانی آماربرداری صددرصد این تحقیق طی روزهای تابستان و پاییز سال ۱۴۰۱ به مدت ۶ ماه در جاده‌های جنگلی بهشهر و نکا با مجموع طول ۳۳۳/۶ کیلومتر (بهشهر ۵۹/۲ و نکا ۲۷۴/۴ کیلومتر) انجام شدند. بعد از آن، تجزیه و تحلیل اطلاعات و واردکردن آن‌ها به نرم‌افزارهای مربوطه انجام شد.

نتایج و بحث

نتایج ارزیابی وضعیت سلامت و یا آسیب به جاده‌ها و وجود مانع عبور طبق راهنمای اولیه در جاده‌های جنگلی نکا و بهشهر در جداول زیر آورده شده‌اند که به‌طور خلاصه نتایج شرح داده می‌شوند.

اندازه عدد تصادفی روی جاده حرکت صورت گرفت و نقطه شروع آماربرداری مشخص شد. در آخر، یک ترانسکت خطی عمود بر محور وسط جاده در نظر گرفته شد و ترانسکت‌های بعدی با فاصله ۲۰ متر از یکدیگر روی جاده پیاده شدند (Goudarzi & Najafi, 2017).

برای شناسایی جاده‌ها، ضمن استفاده از کتابچه‌های طرح جنگل‌داری موجود، از سایر اطلاعات موجود در اداره جنگل‌داری شهرستان‌ها از قبیل نقشه‌ها و اطلاعات کارشناسان نیز استفاده گردید. در انتها و هنگام پیمایش زمینی، هر شاخه و انشعاب از جاده در صورت مشاهده، توسط جی‌پی‌اس ثبت شد. به‌منظور ارزیابی وضعیت سلامت و یا آسیب به جاده‌ها، هنگام پیمایش زمینی، هر گونه آسیب و یا مانع عبور در طبقات ذکر شده در جدول دو، دسته‌بندی شد و علت هر یک نیز ثبت گردید. همچنین، مشخصات تمامی نقطه‌های آسیب‌دیده و علل آسیب به دو صورت غیرقابل پیشگیری (این نوع آسیب‌ها با وجود تمام تدابیر احتیاطی و پیشگیری، از وقوع آن‌ها نمی‌توان به‌طور کامل

جدول ۳- راهنمای کدها*

Table 3. The guide to codes

شماره No.	نوع آسیب Damage type	کد آسیب			
		مترمکعب m ³	1≤V≤5 مترمکعب m ³	V>5 مترمکعب m ³	غیرقابل پیشگیری Unpreventable
1	ریزش دیواره خاک‌برداری	11	12	13	14
2	Cut slope sliding رانش دیواره	21	22	23	24
3	خاکریزی Fill slope sliding	31	32	33	34
4	Road basement sliding وجود چاله‌ی محدودکننده‌ی سرعت	41	42	43	44
5	گرفتگی جوی کناری Side drain blockage	51	52	53	54
6	Culvert گرفتگی آبروهای عرضی blockage	61	62	63	64
7	Culvert destruction تخریب آبروهای عرضی	71	72	73	74
8	Fallen trees انسداد مسیر توسط درخت افتاده	81	82	83	84


هر یک از کدها با بررسی و تشخیص میدانی کارشناس پروژه با توجه به داشتن تجربه کافی در این زمینه اندازه‌گیری و تشخیص داده شد.

Each of the codes was measured and diagnosed through the field investigation and diagnosis by the project expert.


ریزش دیواره خاک‌برداری (کد ۱) و رانش دیواره خاکریزی (کد ۲)

جدول شماره ۳، نتایج برداشت نقاط ریزش دیواره خاک‌برداری (کد ۱) و رانش دیواره خاکریزی (کد ۲) را نشان می‌دهد. بر این اساس، ۱۲ مورد ریزش دیواره خاک‌برداری در بهشهر و ۹۹ مورد ریزش دیواره خاک‌برداری در نکا مشاهده می‌شوند. این آسیب که در جاده‌های درجه یک، دو و سه رخ داده است به‌ترتیب ۶/۵۹ و ۱۱/۳۱ درصد از کل آسیب‌های ثبت شده را به‌خود اختصاص می‌دهد. همچنین، پنج مورد رانش دیواره خاکریزی در بهشهر و ۴۳ مورد رانش دیواره خاکریزی در نکا ثبت شده‌اند که به‌ترتیب ۲/۱۹ و ۵/۶ درصد از کل


آسیب‌ها را شامل می‌شوند. همان‌طور که مشاهده می‌شود، آسیب‌های ریزش و رانش دیواره خاک‌برداری و خاکریزی اغلب با حجم بیشتر از ۵ مترمکعب هستند و حجم بین ۱ تا ۵ مترمکعب و کمتر از یک مترمکعب کمترین میزان را داشتند. شیروانی در جاده‌های کوهستانی، نوعی بریدگی است که ثبات و تعادل طبیعی دامنه‌ها را به‌هم می‌زند و می‌تواند عامل ایجاد لغزش و رانش در کنار جاده‌ها شود. این موضوع در مطالعات نیکویی‌مهر و همکاران (Nekooi-Mehr et al., 2006) و عزیزی و حسینی (Azizi & Hosseini, 2015) نیز مشاهده شده‌است.

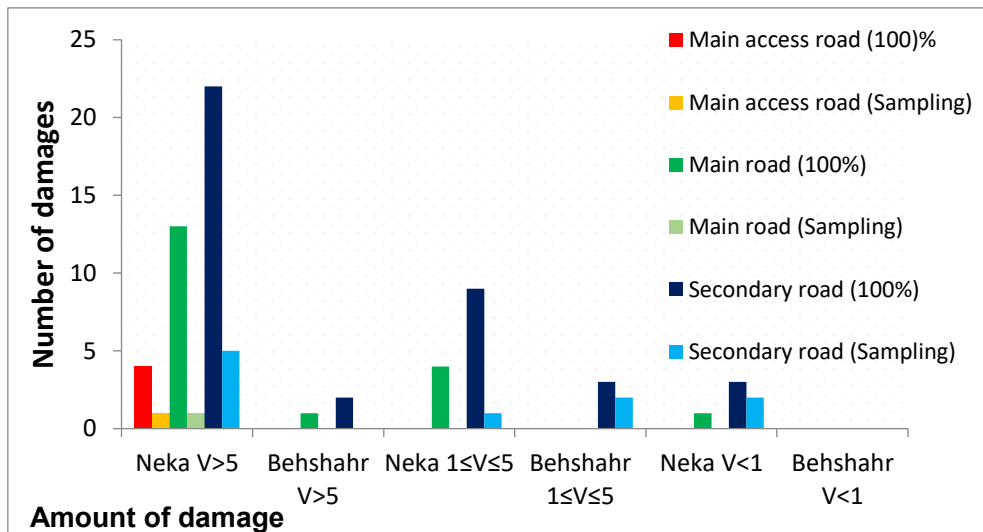


شکل ۲- آسیب‌های قابل پیشگیری ریزش دیواره خاک‌برداری
Figure 2. Preventable cut slope sliding damage

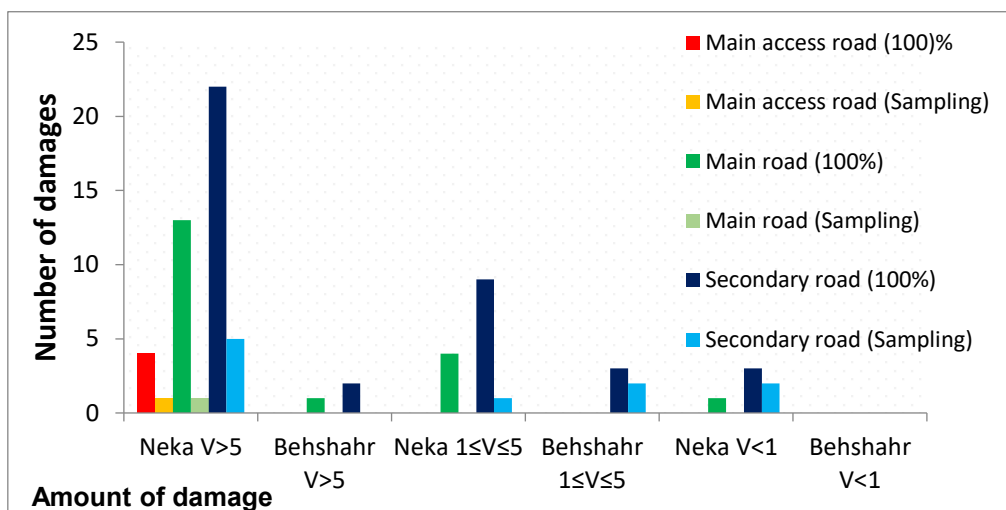

شکل ۳- آسیب‌های غیرقابل پیشگیری ریزش دیواره خاک‌برداری
Figure 3. Unpreventable cut slope sliding damage

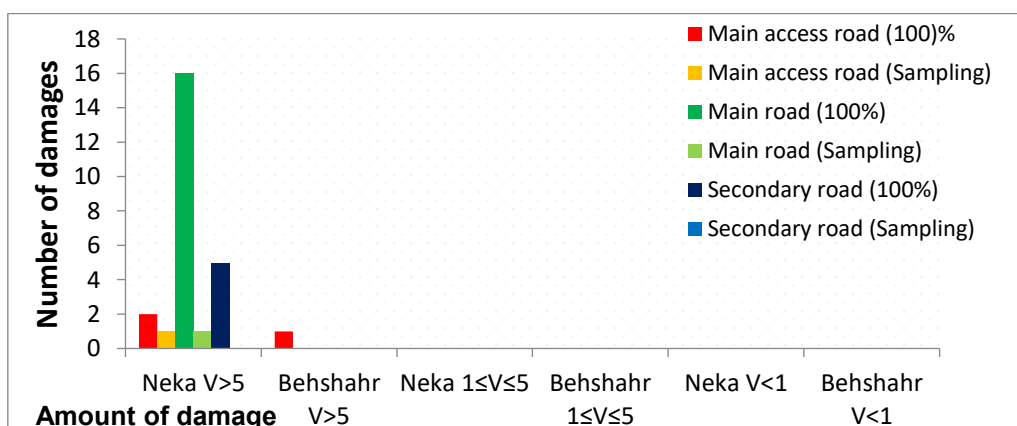

شکل ۴- آسیب‌های قابل پیشگیری رانش دیواره خاک‌ریزی
Figure 4. Preventable fill slope sliding damage

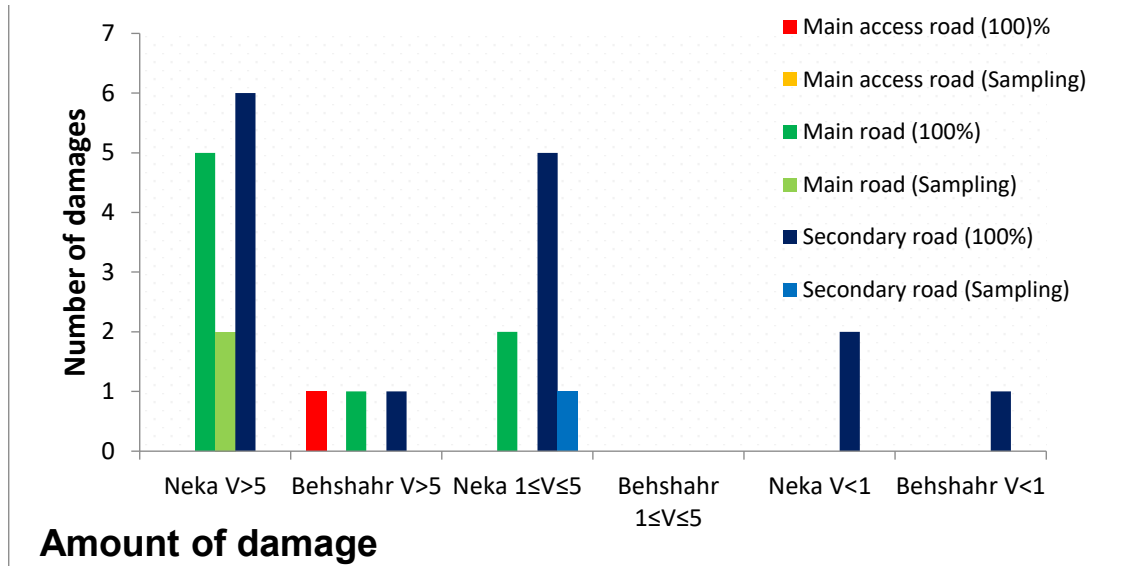


شکل ۵- آسیب‌های غیرقابل پیشگیری رانش دیواره خاکریزی

Figure 5. Unpreventable fill slope sliding damage

این آسیب در هر سه نوع جاده درجه یک، دو و سه مشاهده گردید. گزارش حمزه و امیری (Hamzeh & Amiri, 2020) نشان می‌دهد که وقوع لغزش و رانش سبب افزایش هزینه نگهداری در جاده‌های جنگلی می‌شود. لذا شناسایی این مناطق از راهکارهای موثر جهت کاهش خسارت‌های ناشی از وقوع زمین لغزش‌ها است. همچنین، عدم توجه به این مسئله می‌تواند باعث بروز خسارات شدید به لایه‌های اساس، زیر اساس و شبروانی‌های خاکی جاده شود. نتایج بعضی تحقیقات نیز این مسئله را تایید می‌نمایند (Parsakhoo *et al.*, 2022; Hosseini *et al.*, 2004).


لغزش جاده (کد ۳)

وقوع لغزش و رانش از مسائل مهم در جاده‌های جنگلی کوهستانی هستند. جدول شماره ۴ نتایج برداشت نقاط لغزش جاده (کد ۳) را نشان می‌دهد. همان‌طور که مشاهده می‌شود، در طول مسیر برداشت در جاده جنگلی بهشهر ۷/۱۴ درصد و در جاده جنگلی نکا ۷/۰۸ درصد از آسیب‌های ثبت شده مربوط به لغزش جاده هستند که به‌صورت لغزش در شانه جاده، نیمه عرضی جاده و در تمام سطح جاده رخ داده‌اند.

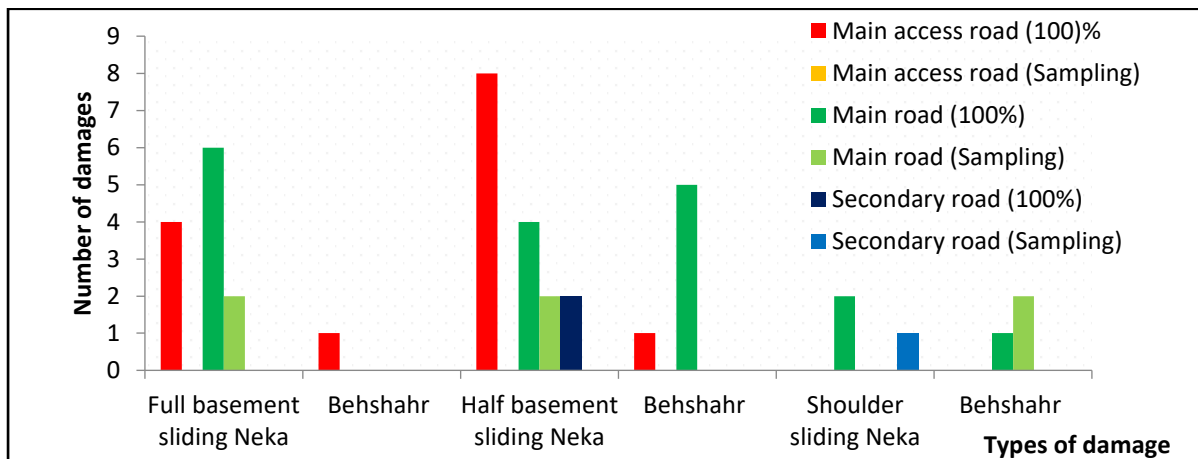

شکل ۶- آسیب‌های قابل پیشگیری مربوط به لغزش جاده

Figure 6. Preventable road basement sliding damage

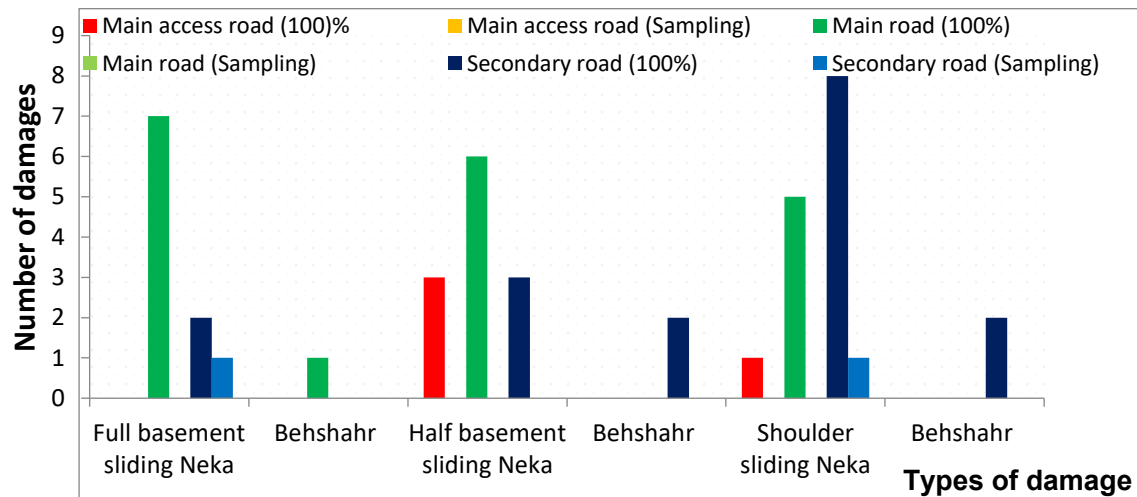

شکل ۷- آسیب‌های غیرقابل پیشگیری مربوط به لغزش جاده
Figure 7. Unpreventable Road basement sliding damages

(2009) نیز بر این باورند که روسازی جاده‌های جنگلی سرمایه با ارزشی در مدیریت جنگل است که هر ساله هزینه‌های زیادی صرف تعمیر و نگهداری آن‌ها می‌شود. لذا، لایه رویه جاده‌های جنگلی باید طوری مدیریت شود که با حفظ کارایی بتواند با گذشت زمان در سطح قابل قبول مورد استفاده قرار گیرد. همچنین، اویوما و همکاران (Ouma et al., 2015) دریافتند که چاله‌ها در جاده‌هایی با شیب‌های نزدیک به صفر ایجاد می‌شوند که علل آن جمع‌شدن آب روی سطح روسازی، نامناسب بودن زهکش عرضی و خارج شدن تاج از شکل اصلی هستند. در شکل ۸، نمایی از چاله‌های محدودکننده سرعت

وجود چاله‌ی محدودکننده‌ی سرعت (کد ۴)

جدول شماره ۴ نتایج وجود چاله‌ی محدودکننده‌ی سرعت (کد ۴) را نشان می‌دهد. طبق نتایج این پژوهش، ۴۷ مورد چاله‌ی محدودکننده‌ی سرعت در جاده بهشهر و ۱۲۰ مورد در جاده نکا ثبت شده‌اند که به ترتیب ۲۳/۰۷ درصد و ۱۳/۱۴ درصد از کل آسیب‌های ثبت شده را شامل می‌شوند. این آسیب‌ها در جاده‌های درجه یک، دو و سه مشاهده گردیدند. چنان که در مطالعه قویدل و همکاران (۲۰۲۱) مشاهده می‌شود، لایه رویه جاده یکی از مهم‌ترین اجزای ساختمانی جاده‌ها است که نقش مهم و مؤثری در بارگذاری و ترافیک پذیری جاده ایفا می‌کند (Ghavidel et al., 2021). ویسر و همکاران (Visser et al., 2021)

جدول ۴- آسیب‌های مربوط به وجود چاله‌ی محدودکننده‌ی سرعت

Table 4. Speed-limiting pothole damage

تعداد آسیب Damage count					شماره No.
Sampling		100%		وجود چاله‌ی محدود کننده‌ی سرعت (۴) Speed-limiting potholes Code(4)	4
نکا Neka	بهشهر Behshahr	نکا Neka	بهشهر Behshahr		
5	6	34	28		
4	1	31	8		
0	1	0	1		
0	0	1	0		
1	1	22	3		
5	1	32	7		



شکل ۸- نمایی از چاله‌های محدودکننده‌ی سرعت
Figure 8. A view of the speed-limiting potholes

گرفتگی جوی کناری (کد ۵)

می‌کنند که جوی کناری به‌منظور زهکشی جریان‌ات سطحی و حفاظت از ساختمان جاده ساخته می‌شود و در بارندگی‌های شدید، تحت تأثیر سرعت رواناب دچار فرسایش شده، رسوبات را به‌صورت بار معلق به رودخانه‌ها و اکوسیستم‌های آبی منتقل می‌کند (Parsakhoo *et al.*, 2019). لذا، پایش و حفاظت از جوی کناری از ضرورت بالایی برخوردار هستند. نتایج این پژوهش با یافته‌های محمدزایی و همکاران نیز مطابقت دارند. همان‌طور که در شکل ۹ مشاهده می‌شود، جوی‌های کناری توسط پوشش گیاهی مسدود شده‌اند (Mohammadzaei *et al.*, 2014).

جدول شماره ۵ نتایج گرفتگی جوی کناری (کد ۵) را نشان می‌دهد. نتایج حاصل از برداشت آسیب‌ها نشان می‌دهند که در طول مسیر برداشت، در بهشهر ۶۸ نقطه و در نکا ۲۱۲ نقطه دارای گرفتگی جوی کناری در هر سه نوع جاده درجه یک، دو و سه هستند که به‌ترتیب ۴۰/۶۵ و ۲۴/۳۴ درصد از کل آسیب‌ها را شامل می‌شوند. جوی کناری در مناطق مورد مطالعه به دلیل عدم رعایت اصول نگهداری و گرفتگی ناشی از ریزش خاک دامنه و برگ درختان، قادر به هدایت آب جمع شده و ایفای نقش خود به‌عنوان زهکش نیست. پارساخو و همکاران نیز بیان

جدول ۵- آسیب‌های مربوط به گرفتگی جوی کناری

تعداد آسیب Damage count				شماره No.		
100%						
نکا Neka	بهشهر Behshahr	نکا Neka	بهشهر Behshahr			
4	3	34	28			
12	4	31	8	جاده درجه ۱ Main access road	وجود چاله‌ی محدود کننده‌ی سرعت (کد ۴) Speed-limiting potholes Code(4)	4
16	2	0	1	جاده درجه ۲ Main road		
0	0	1	0	جاده درجه ۳ Secondary road		
0	0	22	3	جاده درجه ۱ Main access road		
0	0	32	7	جاده درجه ۲ Main road	غیر قابل پیشگیری Unpreventable	
0	0			جاده درجه ۳ Secondary road		



شکل ۹- نمایی از گرفتگی جوی کناری
Figure 9. A view of the side drain blockage

هستند که با در نظر گرفتن آن‌ها به شکل صحیح و رعایت اصول نگهداری می‌توان میزان رسوبات حاصل از جاده و آلودگی‌های ناشی از آن را به نحو چشمگیری کاهش داد. بنا بر این، جهت جلوگیری از تخریب ساختمان فنی جاده‌ها، فرسایش و تولید رسوب، ضروری است سیستم زهکشی جاده‌های جنگلی مطابق با استانداردها و با توجه به اهمیت سیستم زهکشی در جاده‌های جنگلی ساخته و نگهداری شود. همچنین، به دلیل عدم اجرای به موقع عملیات تعمیر و نگهداری، در حدود ۵۰ درصد پرشدگی و گرفتگی در آبروی عرضی رخ داده‌است که با نتایج این پژوهش منطبق است (Talebi *et al.*, 2017). همچنین، محمدزایی و همکاران (۲۰۱۴) گزارش کردند که کم بودن شیب لوله، انباشته شدن رسوب و برگ درختان را در داخل مجاری لوله تسهیل می‌کند (Mohammadzaei *et al.*, 2014).

گرفتگی آبروی عرضی (کد ۶) و تخریب آبروهای عرضی (کد ۷)

جدول شماره ۶ نتایج گرفتگی آبروی عرضی و تخریب آبروهای عرضی را نشان می‌دهد. نتایج حاصل از برداشت آسیب‌ها نشان می‌دهند که در طول مسیر برداشت بهشهر در شش منطقه گرفتگی آبروی عرضی و در چهار منطقه تخریب آبروی عرضی در جاده‌های درجه دو و سه رخ داده‌اند که به‌ترتیب ۳/۲۹ و ۲/۷۴ درصد از کل آسیب‌ها را شامل می‌شوند. در نکا نیز ۱۱۰ منطقه دچار گرفتگی آبروی عرضی شده‌اند و در ۶۳ منطقه تخریب آبروی عرضی رخ داده‌است که به‌ترتیب ۱۲/۴۵ و ۱۲/۲۲ درصد از کل آسیب‌ها را شامل می‌شوند. نتایج حاصل نشان‌دهنده عدم اجرای صحیح و منظم عملیات تعمیر و نگهداری هستند. همان‌طور که در مطالعه طالبی و همکاران مشاهده می‌شود، ابعاد و موقعیت آبروها از عوامل تعیین‌کننده‌ای

جدول ۶- آسیب‌های غیرقابل پیشگیری مربوط به گرفتگی آبروی عرضی و تخریب آبروهای عرضی

Table 6. Unpreventable culvert blockage & destruction damage

درصد گرفتگی و تخریب آبرو (Culvert blockage & destruction percentage)									شماره No.
100%		75%		50%		25%			
نکا Neka	بهشهر Behshahr	نکا Neka	بهشهر Behshahr	نکا Neka	بهشهر Behshahr	نکا Neka	بهشهر Behshahr		
0	0	0	0	0	0	9	0	100%	
8	0	18	0	23	3	9	1		
8	0	8	1	18	1	9	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	Sampling	
0	0	5	0	3	0	6	0		
1	0	3	0	5	0	3	0		
100%		75%		50%		25%			
نکا Neka	بهشهر Behshahr	نکا Neka	بهشهر Behshahr	نکا Neka	بهشهر Behshahr	نکا Neka	بهشهر Behshahr		
0	0	0	0	1	0	5	0	100%	
10	0	11	1	18	1	18	1		
7	0	3	0	14	1	7	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	Sampling	
0	0	3	0	4	0	5	0		
0	0	1	0	6	0	2	0		

بروز خسارت‌هایی از جمله ریشه‌کنی و فرسایش خاک، شکستن شاخه‌های درختان سرپای دیگر و گاهی اوقات مسدود شدن بخشی از شبکه جاده‌های جنگلی برشمردند. همچنین آن‌ها بیان می‌کنند که می‌توان از علت‌های بادافتادگی درختان را جهت عمومی بادها یا فضای خالی مسیرهای چوبکشی و جاده‌ها دانست. نتایج مطالعه ایشان نیز با پژوهش حاضر منطبق هستند. در شکل ۱۰، نمایی از سد عبور در عرض جاده توسط تنه‌ی درخت نشان داده شده‌است.

سد عبور توسط درخت افتاده (کد ۸)

جدول شماره ۷ انسداد مسیر توسط درخت افتاده را نشان می‌دهد. نتایج این پژوهش نشان‌دهنده ۲۵ نقطه سدشدگی توسط درخت افتاده در جاده بهشهر و ۱۱۵ مورد در جاده نکا هستند که در هر سه نوع جاده درجه یک، دو و سه رخ داده‌اند و به‌ترتیب ۱۴/۲۸ و ۱۳/۸۲ درصد از کل آسیب‌ها را شامل می‌شوند. رضانی میله‌سرا و نمیرانیان (Ramezani Mileh & Namiranian, 2020) درختان بادافتاده را از علل

جدول ۷- انسداد مسیر توسط درخت افتاده

Table 7. Crossing barriers by fallen trees

تعداد آسیب Damage count				شماره No.	
Sampling		100%			
نکا Neka	بهشهر Behshahr	نکا Neka	بهشهر Behshahr		
0	2	0	11	قابل پیشگیری Preventable	سد عبور توسط درخت افتاده کد(۸) Crossing barriers by fallen trees Code(8)
0	0	0	0		
0	0	4	0		
2	0	5	0	غیرقابل پیشگیری Unpreventable	
11	2	78	7		
7	2	29	7		



شکل ۱۰- نمای مسیری باز شده از درخت سد معبر
Figure 10. The view of an open path from the felled tree

که در شهرستان بهشهر در جاده‌های درجه یک، دو و سه به‌ترتیب ۱، ۲۰ و ۲۸ مورد آسیب وجود داشتند و در شهرستان نکا این آسیب‌ها در جاده‌های درجه یک، دو و سه به‌ترتیب برابر ۲۹، ۲۵۸ و ۱۹۵ مورد بودند. نتایج آسیب‌های غیرقابل پیشگیری روش نمونه‌برداری نشان دادند که در شهرستان بهشهر در جاده‌های درجه یک، دو و سه به‌ترتیب ۰، ۴ و ۳ مورد آسیب وجود داشتند و در شهرستان نکا این آسیب‌ها در جاده‌های درجه یک، دو و سه به‌ترتیب برابر ۳، ۴۵ و ۴۴ مورد بودند.


مجموع آسیب‌ها

جدول شماره ۸ مجموع آسیب‌ها در جاده‌های جنگلی نکا و بهشهر را نشان می‌دهد. نتایج این پژوهش نشان می‌دهند که آسیب‌های قابل پیشگیری روش ۱۰۰٪ در بهشهر و در جاده‌های درجه یک و دو و سه به‌ترتیب ۸۲، ۴۱ و ۸ مورد بودند. این آسیب‌ها در نکا به‌ترتیب ۷۹، ۲۱۱ و ۷۸ مورد بودند و آسیب‌های قابل پیشگیری روش نمونه‌برداری در بهشهر و در جاده‌های درجه یک و دو و سه به‌ترتیب ۱۱، ۹ و ۳ مورد بودند. این آسیب‌ها در نکا به‌ترتیب ۱۲، ۲۴ و ۱۷ مورد بودند. در مورد آسیب‌های غیر قابل پیشگیری روش ۱۰۰٪، نتایج نشان دادند


جدول ۸- تعداد نقاط آسیب‌دیده

Table 8. The number of damaged points

تعداد آسیب Damage count				شماره No.	
Sampling		100%			
نکا Neka	بهشهر Behshahr	نکا Neka	بهشهر Behshahr		
12	11	79	82		
24	9	211	41	جاده درجه ۱ Main access road	قابل پیشگیری Preventable
17	3	78	8	جاده درجه ۲ Main road	
3	0	29	1	جاده درجه ۳ Secondary road	
45	4	258	20	جاده درجه ۱ Main access road	غیرقابل پیشگیری Unpreventable
44	3	195	28	جاده درجه ۲ Main road	
				جاده درجه ۳ Secondary road	
				مجموع آسیب‌ها Total damage	8

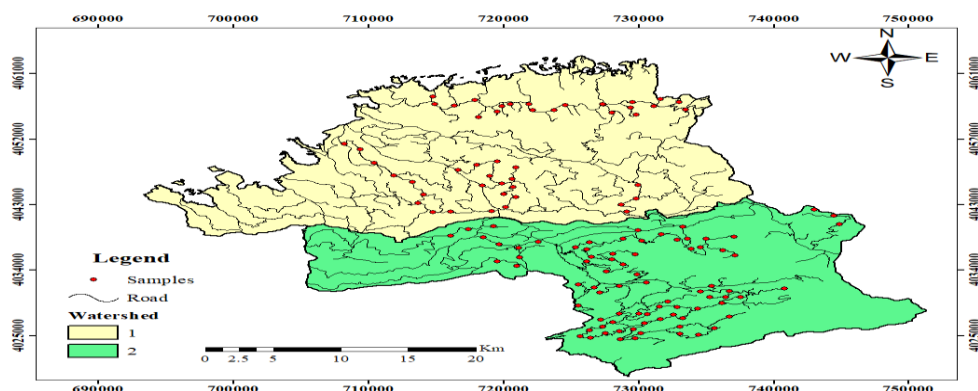

شکل ۱۱- مختصات نقاط آسیب‌دیده روش نمونه‌برداری
Figure 11. Coordinates of damaged points in the sampling method

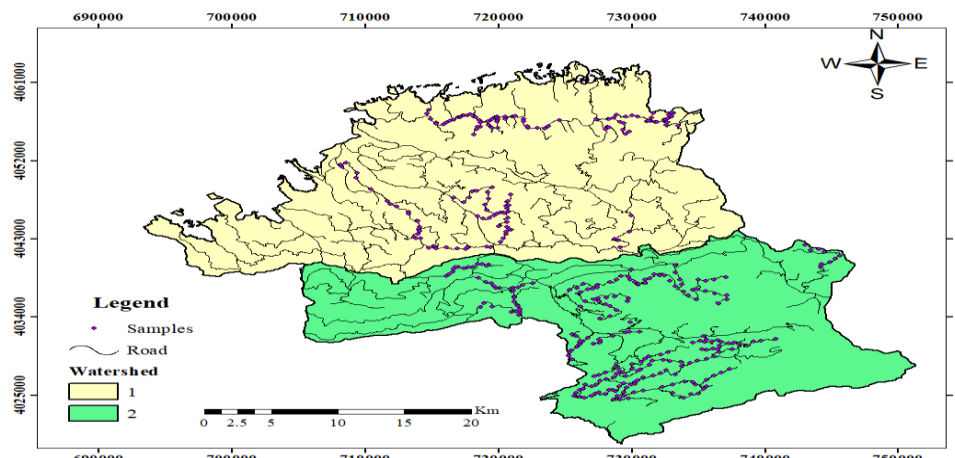

شکل ۱۲- مختصات نقاط آسیب دیده روش ۱۰۰ درصد
Figure 12. The coordinates of the damaged points in the 100% method

نتیجه گیری کلی

شبکه جاده های جنگلی از جمله سرمایه گذاری های سنگین طرح های جنگل داری، پارک داری، مدیریت منابع طبیعی و طرح های توسعه ای کشور است. کنترل ساختمان جاده و پایداری شیروانی های آن از موارد مهم در عملیات تعمیر و نگهداری جاده هستند، که عدم توجه به این مسئله می تواند باعث خسارات شدید به لایه های اساس، زیراساس و شیروانی های خاکی جاده شود. هدف از عملیات تعمیر و نگهداری جاده های جنگلی، حفظ ساختار جاده، رانندگی مطمئن، حداقل کردن اثرات منفی زیست محیطی، عبور و مرور بدون مشکل وسائل نقلیه و غیره است. عدم اجرای عملیات تعمیر و نگهداری جاده های جنگلی، عواملی مانند افزایش هزینه های تعمیر وسائل نقلیه، کاهش سرعت و ایمنی، افزایش رسوب و اثرات منفی بر محیط و از بین رفتن جاده و هزینه بالای ساخت مجدد را ایجاد می کند. به طور کلی، مدیران راه های جنگلی می دانند که برای حفظ و نگهداری مناسب جاده های جنگلی برای اهداف لجستیکی و زیست محیطی چه باید کرد. در حالی که مسائل فنی، به ویژه در سازگاری با تغییرات آب و هوایی، درک گزینه های تعمیر و نگهداری و پشتیبانی تصمیم گیری برای اجرای این گزینه ها همچنان باقی است، بزرگترین چالش هایی که مدیران راه با آن مواجه اند، مسائل اجتماعی و بودجه هستند. این ها همه موضوعاتی هستند که در سطح محلی و یا سازمان وجود دارند. در این پژوهش، بیشترین آسیب ثبت شده در بهشهر به ترتیب در جاده های درجه یک، دو و سه رخ داده است و در نکا به ترتیب جاده های درجه دو، سه و یک را شامل می شود. با وجود صرف هزینه های سنگین طراحی و ساخت شبکه جاده جنگلی در منطقه مورد مطالعه، در سال های اخیر عملیات تعمیر و نگهداری ضروری و پیشگیری کننده از آسیب ها انجام نشده اند. لذا، پایش مرتب، قابل اعتماد و دائمی شبکه جاده ها جهت تعیین اولویت بندی نیازهای تعمیر و نگهداری، یک ضرورت اجتناب ناپذیر در جهت

تعمیر و نگهداری جاده های موجود، حفظ اصل تولید پایدار و حفظ محیط زیست است. نتایج این بررسی را می توان به منزله یک الگو برای پایش شبکه جاده های جنگلی مورد استفاده قرار داد و در جهت ارائه راهکارهای تعمیر و نگهداری و تعمیرات دوره ای جاده های موجود در منطقه مورد مطالعه به کار برد. آب باران و برف از مهم ترین عوامل تخریب جاده ها است که در صورت عدم کارایی سیستم زهکشی، به اجزای تحتانی سازه جاده نفوذ می کند؛ به همین دلیل، ساختمان کانال ها از اهمیت زیادی برخوردار است. بنابراین، زهکشی جاده ها و لایروبی کانال های جاده از مواردی هستند که باید دائم پایش شوند و با این کار می توان خسارت به جاده ها را تا حد زیادی کاهش داد. با توجه به موارد ذکر شده در بالا، برای تعمیر و نگهداری جاده های جنگلی می توان روش هایی را برای بهبود وضعیت این جاده ها پیشنهاد داد. از جمله بازرسی دائم، بررسی وضع کانال ها، دهانه آبروها، سطح جاده، پل ها و دیواره خاک برداری و خاکریزی، محل خروجی آب از آبروها و تعمیرات به منظور ترمیم خسارات ناشی از اثر عوامل مخرب انسانی و طبیعی مانند، آب، یخبندان، رویش علوفه، حرکت و نشست خاک و نیز صدمات وارده در اثر تردد وسایل معمولی مانند ایجاد چاله ها و کرکره ای شدن سطح جاده

- با توجه به داشتن آمار کامل نقاط آسیب دیده، اجرای نوعی طرح آماری و برآورد دقت آن، مثلاً نمونه برداری براساس پارسل های مختلف هر سری و یا روش های دیگر

- استفاده از تشک کنترل فرسایش با ترکیب های مواد مختلف مانند کاه و کلش، نانوذئولیت و خرده چوب در ترانشه های جاده جنگلی که دارای خاک های بدون پوشش گیاهی به منظور تقلیل فرسایش و هدررفت خاک (Askari et al., 2024)

- انجام تحقیقات مشابه در مناطق دیگر

- مقایسه جاده های با وضع موجود در مناطق جنگلی و غیرجنگلی

- پایش منظم شبکه جاده ها توسط سازمان منابع طبیعی

- اجرای به موقع عملیات تعمیر و نگهداری جاده های جنگلی.

References

- Askari, B., Nasiri, M., & Lotfalian, M. (2024). Effects of temporary erosion control blanket and grass cover on the rates of runoff and sediment in the cut and fill slopes of forest roads using a rainfall simulation test. *J Watershed Manage Res.* 15(1), 52-62. doi:10.61186/jwmr.15.1.52
- Azizi, Z., & Hosseini, A. (2015). Evaluation of slope failure potential in forest roads (Case study: 46th watershed, North of Iran). *Iranian Journal of Forest and Poplar Research*, 23(3), 573-582. doi: 10.22092/ijfpr.2015.105661. [In Persian]
- Demir, M. (2012). Interactions of Forest Road, Forest Harvesting and Forest Ecosystems. In *Forest Ecosystems-More than Just Trees*, InTec, 415-431.
- Ehsani, A. (2003). Reviewing the role and relation between soil geomorphology and vegetation cover in Behshahr water basin. *Pajouhesh-va-Sazandegi*, 16(60), 93-102. <https://sid.ir/paper/20058/en>. [In Persian]
- Eskandari, S., & Jalilvand, H. (2017). Effect of weather changes on fire regime of Neka and Behshahr forests. *Iranian Journal of Forest and Range Protection Research*, 15(1), 30-39. [In Persian]
- Fakhri, M., Alaleh, M., & Edrisi, A. (2016). Pavement Maintenance and Rehabilitation Optimization Model by Considering User Costs for Iran. *Quarterly Journal of Transportation Engineering*, 7(3), 523-540
- Ghajar, I., Pooremam, A., Naghdi, R., & Nikooy, M. (2019). Shade trees effects on some forest road pavement destruction indexes. *Iranian Journal of Forest and Poplar Research*, 27(1), 77-89. doi: 10.22092/ijfpr.2019.119183
- Ghavidel, P., Naghdi, R., Ghajar, I., & Mirzaei, M. (2021). Evaluation of pavement distress on forest road curves (Case study: Shanderman watershed). *Forest Research and Development*, 7(2), 249-261. doi: 10.30466/jfrd.2020.53081.1499
- Gholizadeh, O., & Khormali, F. (2018). Clay mineralogy and evolution of soils in a catena in Behshahr area, Mazandaran Province. *Journal of Soil Management and Sustainable Production*, 8(3), 97-114. doi: 10.22069/ejsms.2018.8656.1520
- Goudarzi, R., & Najafi, A. (2017). Multi-criteria decision-making methods in the management of forest road maintenance. *Forest and Wood Products*, 70(4), 627-636. [In Persian]
- Grajewski, S. M. (2022). Forest road engineering in Poland: current status and development perspectives. *sylvan*, 166(02).
- Grigolato, S., Pellegrini, M., & Cavalli, R. (2013). Temporal analysis of the traffic loads on forest road networks. *iForest-Biogeosciences and Forestry*, 6(5), 255.
- Hamzeh, S., & Amiri, A. (2020). Landslide hazard zoning using weighted overlay and Analytic Network Process Methods-Case study: Nasrabad region in Golestan Province. *Scientific-Research Quarterly of Geographical Data (SEPEHR)*, 29(114), 117-132 [In Persian]
- Heidari, M. J., Najafi, A., & Alavi, S. J. (2017). Detecting the warning level of forest roads pavement using the genetic algorithm. *Iranian Journal of Forest and Poplar Research*, 24(4), 577-586. [In Persian]
- Hosseini, S. A., Sarikhani, N., & Majnounian, B. (2004). Study of the Landslide and its Classification in Khyroudkenar Forest (Noushahr-Mazandaran Province). *Caspian Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources*, 2, 32-39.
- Kazemi, S., Hojjati, S. M., Fallah, A., & Barari, K. (2015). Effect of single selection Method on woody and herbaceous plant biodiversity in Khalil-Mahale forest, Behshahr. *Iranian Journal of Applied Ecology*, 4(11), 15-26 [In Persian]
- Law of the 6th five-year economic, social and cultural development program of the Islamic Republic of Iran. (2016). Center for Documents, Records and Publications, Tehran, p175 [In Persian]
- Lotfalian, M., & Parsakhoo, A. (2012). Forest road network planning. *Aizh Publications, Tehran*, p155. [In Persian]
- Majnounian, B., Abdi, E., Zoberi, M., & Puya, K. (2010). Monitoring the constructed forest road network in terms of longitudinal axis and transverse profile standards. *Forest and Wood Products*, 63(2), 177-186 [In Persian]
- Mohammadzaei, S., Hosseini, S. A., Lotfalian, M., & Nasiri, M. (2014). Investigating the sliding and sliding of forest roads according to the characteristics of soil and bedrock. *The second national conference on sustainable agriculture and natural resources*, p7 [In Persian]
- Morgan, R. P. C., & Nearing, M. A. (2011). Handbook of Erosion Modelling.
- Nekooimehr, M., Rafatnia, R., Raisian, R., Jahanbazi, H., Talebi, M., & Abdolahi, K. (2006). Impact of road construction on forest destruction in Bazoft region. *Iranian Journal of Forest and Poplar Research*, 14(3), 243-228
- Ouma, Y. O., Opudo, J., & Nyambenya, S. (2015). Comparison of fuzzy AHP and fuzzy TOPSIS for road pavement maintenance prioritization: methodological exposition and case study. *Advances in Civil Engineering*, 2015.
- Parsakhoo A, Rezaei motlagh A, Matin Nia B., & Gholami, Z. (2022). Effect of the road technical and drainage properties on roadside landslides in watershed 85 in Golestan province. *Ecology of Iranian Forest*, 10(19), 47-55. doi:10.52547/ifej.10.19.47
- Parsakhoo, A., Khandouzi, R., Sheikh, V., & Mohammad Ali Pourmalekshah, A. A. (2019). Comparison of the effect of riprap, herbaceous textile and grass cover on reduction of sediment yield from the ditch

- of forest roads. *Journal of Water and Soil Conservation*, 25(6), 255-267. doi: 10.22069/jwsc.2019.15142.3031
- Ramezani Mileh Sera, F., & Namiranian, M. (2020). Identifying and locating wind-fallen trees in the forest and providing quantitative components using rotational forest operations (case study: Khairud Nowshahr Forest Nursery Series). *The 8th National Conference on Civil Engineering, Architecture and Sustainable Urban Development of Iran*, p7 [In Persian]
- Safaei, S., Akbari, H., Lotfalian, M., & parsakhoo, A. (2023). Determination of the most Important Factors of Pavement Demolition of Forest Roads in Azar Roud Watershed. *J Watershed Manage Res.* 14(28), 68-77. doi:10.61186/jwmr.14.28.68 URL: <http://jwmr.sanru.ac.ir/article-1-1057-fa.html>
- Safari, A. (2010). Optimum primary transport network assessment and evaluation economic investment stakeholder (Case study: vaston distric Mazandaran province). *5th Nation conference of Civil Engineering*.
- Sarie, F., Bisri, M., Wicaksono, A., & Effendi, R. (2015). Types of Road Pavement Damage for Road on Peatland, A Study Case in Palangkaraya, Central Kalimantan, Indonesia. *Journal of Environmental Science, Toxicology and Food Technology*, 9(12), 53-59.
- Sarikhani, N., & Majnounian, B (2011). Guide to planning, implementation and exploitation of forest roads. Publication No. 131, Vice President of Strategic Supervision of Technical System Affairs. p159 [In Persian]
- Talebi, M., Majnounian, B., Abdi, E., & Elahian, M. R. (2017). Assessment of forest road drainage system in Arasbaran region. *Scientific journal of protection and exploitation of natural resources*, 6(1), 51-61. doi: 10.22069/ejang.2017.8553.1247
- Visser, R., McGregor, R., & Fairbrother, S. (2009). Forest road pavement design in New Zealand. <http://hdl.handle.net/10092/2621>
- Washburn, S., & Mannering, F. (2019). Principles of Highway Engineering and Traffic Analysis, 7th edition.